

Министерство образования Республики Беларусь  
БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ  
АКАДЕМИЯ

---

Кафедра «Машины и технология литьевого производства»

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ**

к курсовой работе по дисциплине  
«Печи литьевых цехов»  
для студентов специальности Т.02.02 –  
«Технология, оборудование и автоматизация  
обработки материалов»

Минск 1999

15. Рекиркуляционная печь с выкатным подом.
16. Вертикальное конвейерное сушило.
17. Конвейерное горизонтальное газовое сушило для подсушки стержней.
18. Газовое сушило для сушки песка в кипящем слое.

## МЕТОДИКА РАСЧЕТА АГРЕГАТОВ

### *I. Расчет рекуператора*

Исходными данными при проектировании являются:

- а) количество нагреваемого воздуха;
- б) количество дымовых газов;
- в) состав дымовых газов;
- г) температура дымовых газов на входе в рекуператор;
- д) температура на выходе из рекуператора;
- е) материал труб.

В задачу расчета входит определение конструктивных параметров и потерь давлений.

#### Методика расчета.

1. Определяем секундный объем воздуха, проходящего через рекуператор:

$$V_a = \frac{\text{пункт а}}{3600}, \text{ м}^3/\text{с}.$$

2. Секундный объем дымовых газов, проходящих через рекуператор:

$$V_d = \frac{\text{пункт б}}{3600}, \text{ м}^3/\text{с}.$$

3. Количество теплоты, содержащейся в воздухе после рекуператора:

$$Q_b = V_b c_b t_b, \text{ кВт},$$

где  $c_b$  - удельная теплоемкость воздуха при  $t_b$ .

4. Тепловые потери в окружающую среду принимаем равными 10%. Определяем количество теплоты, которое дымовые газы отдают в рекуператоре:

$$Q_{перед} = \frac{Q_a}{0,9}, \text{ кДж.}$$

5. Определяем количество теплоты, содержащейся в дымовых газах, входящих в рекуператор. Предварительно определяем удельную теплоемкость дымовых газов.

$$c_d^H = c_{CO_2} CO_2 + c_{H_2O} H_2O + c_{N_2} N_2; \text{ кДж/м}^3 \cdot ^\circ\text{C};$$

$$Q_d^H = V_d^H c_d^H t_d^H, \text{ кВт.}$$

6. Количество теплоты, содержащейся в дымовых газах, выходящих из рекуператора:

$$Q_d^K = Q_d^H - Q_{перед}.$$

7. Температура дымовых газов, уходящих из рекуператора:

$$t = \frac{Q_d^K}{V_d c_d^K}, ^\circ\text{C},$$

где  $c_d^K$  - удельная теплоемкость дымовых газов, уходящих из рекуператора.

8. Принимаем в рекуператоре схему противотока. Тогда

$$\Delta t_u = t_d^H - t_k^a, ^\circ\text{C};$$

$$\Delta t_k = t_d^K - t_a^H, ^\circ\text{C}.$$

9. Определяем  $\Delta t_{cp}$ :

$$\Delta t_{cp} = \frac{\Delta t_H - \Delta t_K}{2,3 \lg \frac{\Delta t_H}{\Delta t_K}}, {}^{\circ}\text{C}.$$

10. Принимаем скорость воздуха в рекуператоре (при  $0^{\circ}\text{C}$ ) равной 5,5 м/с. Общее сечение каналов для прохождения воздуха будет равно

$$f_B = \frac{V_B}{\omega_B}, \text{ м}^2,$$

где  $V_B$  - секундный объем воздуха;  $\omega_B$  - скорость воздуха.

11. Принимаем скорость дымовых газов в рекуператоре равной 2,5 м/с. Общее сечение каналов для прохождения дымовых газов будет следующим:

$$f_D = \frac{V_D}{\omega_D}.$$

12. Принимаем, что дымовые газы перемещаются внутри труб, а воздух обтекает трубы снаружи. Принимаем, что трубы для рекуператора имеют наружный диаметр 60 и внутренний 53 мм. Поперечное сечение одной трубы

$$f_{mp} = \frac{\pi D^2}{4}.$$

13. Число труб для прохода дымовых газов

$$n = \frac{f_D}{f_{mp}}.$$

14. Принимаем, что трубы расположены в шахматном порядке по направлению движения воздуха  $n_1$  рядов, а в поперечном направлении  $n_2$  рядов. Общее число труб

$$n = n_1 \cdot n_2.$$

15. Действительная площадь для прохода дымовых газов

$$f_d = n f_{tp}.$$

16. Действительная скорость дымовых газов ( при  $0^{\circ}\text{C}$ )

$$\omega_d = \frac{V_d}{f_d}.$$

17. Шаг труб (см.рис.26 б [1])

$$S_1 = 1,5d ; S_2 = 1,3d.$$

18. Ширина каналов между трубами для прохода воздуха

$$a = S_1 - d,$$

где  $d$  - диаметр трубы.

19. Необходимая высота воздушного канала

$$b = f_h / a \cdot n_2, \text{ м}.$$

20. Средняя температура воздуха в рекуператоре

$$t_{\theta}^{cp} = \frac{t'' + t'^k}{2}, ^{\circ}\text{C}.$$

21. Скорость воздуха при  $150^{\circ}\text{C}$

$$\omega_a = \omega_s (1 + \alpha t), \text{ м/с}.$$

22. Определяем критерий Рейнольдса. Коэффициент кинематической вязкости  $\nu$  определим из прил. 3 [1]:

$$Re = \frac{\alpha d}{\nu}$$

23. Определяем критерий Нуссельта:

$$Nu = 0,37 Re^{0,6}$$

24. Коэффициент теплообмена конвекцией от пучка труб к воздуху

$$a_K = \frac{Nu \lambda}{d}, \text{ Вт/(м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$$

$\lambda$  - теплопроводность (прил. 3 [1]).

25. Средняя температура дымовых газов в рекуператоре

$$t_d^{cp} = \frac{t_d^H + t_d^K}{2}, ^\circ\text{C}$$

26. Скорость дымовых газов при  $t_d^{cp}$

$$\omega_d = \omega_d^0 (1 + \alpha t_d^{cp}), \text{ м/с}$$

где  $\omega_d^0$  - скорость дымовых газов при  $0^\circ\text{C}$ .

27. Определяем критерий Рейнольдса ( $\nu$  - из прил. 3 [1]). Критерий Нуссельта определим по рис.25 [1]. Величину  $Nu/Pr^{0,4}$  определяем по штриховой линии. Для определения критерия Прандтля надо найти температуропроводность а дымовых газов при  $t_d^{cp}$ .

$$\alpha = \frac{\lambda}{C_p P}$$

28. Удельная теплоемкость дымовых газов при  $t_a^{\text{ср}}$

$$c = c_{\text{CO}_2} \text{CO}_2 + c_{\text{H}_2\text{O}} \text{H}_2\text{O} + c_{\text{N}_2} \text{N}_2.$$

Удельная теплоемкость из табл.2 [1].

Плотность газа  $\rho_0 = 1,23 \text{ кг/м}^3$ .

$$c_p = \frac{c}{\rho_0}.$$

29. Фактическая плотность газа

$$\rho = \frac{\rho_0}{1 + \alpha t}$$

30. Теплопроводность

$$\alpha = \frac{\lambda}{c_p \rho}, \text{ м}^2/\text{с}.$$

31. Критерий Прандтля:

$$\text{Pr} = \frac{\nu}{\alpha}.$$

32. Критерий Нуссельта:

$$\text{Nu} = 20 \text{ Pr}^{0.4}.$$

33. Коэффициент теплообмена  $\alpha$

$$\alpha = \text{Nu} \frac{\lambda}{d}.$$

34. Коэффициент теплообмена в рекуператоре

$$K = \frac{\alpha_{\theta} \alpha_{\partial}}{\alpha_{\theta} + \alpha_{\partial}}, \text{ Вт}(\text{м}^2 \cdot {}^\circ\text{C})$$

35. Необходимая поверхность рекуператора

$$F = \frac{Q_{\theta}}{K \Delta t_{cp}}, \text{ м}^2$$

36. Средний диаметр труб

$$d_{cp} = \frac{d_u + d_{\theta}}{2}, \text{ м.}$$

37. Необходимая длина труб

$$L = \frac{F}{\pi d_{cp} n}, \text{ м.}$$

38. По высоте воздушного канала определяем число ходов воздуха

$$N = L / b.$$

39. Определяем максимальную температуру стенки рекуператора, зная предварительно найденные величины  $\alpha_{\theta}, \alpha_{\partial}, t_{\theta}^K, t_{\partial}^H$ :

$$t_{cm} = t_{\theta} + \frac{t_{\partial} - t_{\theta}}{1 + \frac{\alpha_{\theta}}{\alpha_{\partial}}}, {}^\circ\text{C}.$$

По вычисленной температуре определяем допустимость применения металла, из которого изготовлены трубы для рекуператора.

40. Потери давления в рекуператоре на воздушном пути.

На воздушном пути имеются следующие сопротивления: при входе в рекуператор, в рекуператорных трубах, повороты в воздушных коробках, при выходе из рекуператора.

41. Определим сопротивление при входе в рекуператор. Скорость воздуха в подводящем трубопроводе принимаем равной 10 м/с. Отношение сечений подводящего воздухопровода  $F_1$  и подводящей коробки в наиболее широком сечении ее  $F_2$  принимаем равным

$$\frac{F_1}{F_2} = 0,1 \text{ , угол раскрытия } \alpha = 45^\circ .$$

42. По прил. 1 [1] находим  $\xi$ , тогда потери давления

$$h_l = \xi \frac{\omega_0^2}{2} \rho (1 + \alpha) \text{ , Н/м}^2 .$$

43. Находим сопротивление пучков с шахматным расположением труб. Определяем скорость воздуха в наиболее свободном сечении пучка

$$\omega_0 = \frac{V_s}{F_s} \text{ , м/с ,}$$

где  $F_s = nS_1 \cdot b$ , м<sup>2</sup>.

44. Критерий Рейнольдса:

$$Re = \frac{\alpha d}{v} ,$$

где  $d = \frac{4F}{S} = \frac{4nS_1b}{2(n_1S_1 + b)}$ , м.

45. Определим величину коэффициента сопротивления (табл. 24 и 25 [1]).

$$\xi^1 = AB(T \frac{S_1}{S_2} C + D),$$

$$h_2 = \xi^1 \frac{\omega_0^2}{2} \rho(1 + \alpha t), \text{ Н/м}^2.$$

46. Определим сопротивление воздушных коробок. По прил. 1 [1] находим коэффициент сопротивления  $\xi$  при повороте воздуха в коробке на  $90^\circ$ . Имеются три коробки. В каждой из них направление потока воздуха меняется на  $180^\circ$ .

Общий коэффициент сопротивления

$$\xi = \xi_{1x} \xi_{2x} \xi_{3x}.$$

47. Потери давления будут

$$h_3 = \xi \frac{\omega_0^2}{2} \rho(1 + \alpha t), \text{ Н/м}^2.$$

48. Определим сопротивление при выходе из рекуператора. По прил. 1 [1] определим  $\xi$ . Температуру воздуха на выходе из рекуператора  $t_b$ . Принимаем  $F_1/F_2 = 0,1$ ,  $\omega_a = 45^\circ$ . Тогда

$$h_4 = \xi \frac{\omega_0^2}{2} \rho(1 + \alpha t), \text{ Н/м}^2.$$

49. Сумма потерь давления на пути воздуха в рекуператоре

$$h_{\text{пот}} = h_1 + h_2 + h_3 + h_4, \text{ Н/м}^2.$$

50. Определим потери давления в рекуператоре на пути дымовых газов. Имеются следующие сопротивления: при входе в рекуператор, трение о стенки труб, при выходе из рекуператора.

51. Определим потери давления при входе дымовых газов в рекуператор. По прил. 1 [1] определим  $\xi$ ,  $\omega_d$ ,  $t_d$  тогда

$$h_1 = \xi \frac{\omega_d^2}{2} \rho (1 + \alpha t_d) , \text{Н/м}^2 .$$

52. Определим потери давления от трения в трубах. Критерий  $Re$  берем из пункта 22. Коэффициент трения для шероховатой металлической стенки  $\lambda$  (гл. I, п. 4 [1]).

$$h_2 = \lambda \frac{\omega_d^2}{2} \rho (1 + \alpha t_d) \frac{L}{d} , \text{Н/м}^2 ,$$

где  $L$ ,  $d$ ,  $\rho$ ,  $\omega_d$  определены ранее.

53. Определим потери давления при выходе дымовых газов из труб рекуператора. По прил. I [1] определим  $\xi$ , а также необходимое значение температуры  $t_d$

$$h_3 = \xi \frac{\omega_d^2}{2} \rho (1 + \alpha t_d) , \text{Н/м}^2 .$$

54. Вычислим геометрическое давление. Температура окружающего воздуха принимается равной  $0^\circ\text{C}$ , средняя температура  $t_d^\infty$ , высота подъема дымовых газов (длина трубы)

$$H = L .$$

55. Плотность дымовых газов при  $t_d^\infty$  (см. п. 25).

$$\rho = \frac{\rho_0}{1 + \alpha t_d^\infty} , \text{ кг/м}^3 .$$

56. Вектор геометрического давления совпадает с направлением движения дымовых газов, поэтому в сумму потерь давления геометрическое давление войдет со знаком минус.

$$h_{\text{пот}} = h_1 + h_2 + h_3 - h_4 , \text{Н/м}^2 .$$

## II. Расчет вагранки

Для анализа влияния отдельных факторов (качества кокса, нагрева дутья, температуры колошниковых газов и т.д.) на удельный расход кокса и себестоимость жидкого чугуна составляют тепловой баланс вагранки.

Для составления теплового баланса предварительно делают материальный баланс. В материальном балансе устанавливают расход всех материалов и их составных частей, подвергающихся в ходе ваграночного процесса различным превращениям, при которых выделяется или поглощается тепло в вагранке, а также количество и состав продуктов горения.

### Статьи прихода.

1. Шихта. Этую статью принимаем равной 100 кг.
2. Кокс. Его расходом задаются при проектировании вагранки.
3. Известняк. Его расход определяют так же, как и расход кокса.
4. Расход воздуха определяют расчетом горения кокса и окисления элементов.
5. Разгар футеровки и пригар литников. Определяются по разности расходной и приходной частей баланса.

### Статьи расхода.

1. Выплавленный металл. Для расчета задаемся величиной угара таких элементов, как кремний, марганец, железо, и величиной пригара для углерода и серы.

### 2. Ваграночные газы.

По расходу кокса и известняка находят количество углерода в кг, перешедшее в ваграночные газы (на 100 кг шихты):

$$Cr = B_k q_c + B_{iz} q_{iz} \frac{M_c}{M_{CO_2}},$$

где  $B_r$  - расход кокса, кг;  $q_c$  - содержание углерода в 1 кг кокса, кг;  $B_{iz}$  - расход известняка, кг;  $q_{iz}$  - содержание  $CO_2$  в 1 кг известняка, кг;  $M_c$  - атомная масса углерода;  $M_{CO_2}$  - молекулярная масса  $CO_2$ .

По химическому составу колошниковых газов определяют содержание углерода в 1  $m^3$  колошникового газа в кг/ $m^3$ .

$$Cr' = \frac{CO + CO_2}{100} \frac{M_C}{22,4} ,$$

где СО - содержание окиси углерода в колошниковом газе, %;  
 СО<sub>2</sub> - содержание углекислого газа в колошниковом газе, %; 22,4 -  
 объем 1 кмоля.

Общее количество колошниковых газов на 100 кг шихты в м<sup>3</sup>

$$V_r = \frac{Cr}{Cr'} .$$

Для проектируемой вагранки количество ваграночных газов определяют расчетом горения кокса и разложения известняка.

3. Шлак. Для проектируемой вагранки количество шлака находят исходя из окисления элементов, разгара футеровки, количества известняка, золы кокса и др.

На основании данных материального баланса составляем тепловой баланс.

#### Тепловой баланс вагранки.

##### Приходная часть.

1. Теплота сгорания углерода кокса при сгорании в СО<sub>2</sub> в кДж.

$$Q_c = B_s q_c Q'_c .$$

2. Теплота, образовавшаяся с воздухом, в кДж

$$Q_a' = c_a t_a V_a ,$$

где с<sub>a</sub> - удельная теплоемкость воздуха при t<sub>a</sub>, кДж/(м<sup>3</sup> · °C); t<sub>a</sub> - температура воздуха при °C; V<sub>a</sub> - объем воздуха, подаваемого в вагранку, м<sup>3</sup>.

3. Теплота, выделяемая при окислении кремния, кДж:

$$Q_{Si} = 29400 q_{Si} ,$$

БІВЛІЯТЭКА  
Беларускай дзяржаўнай  
політэхнічнай акадэміі  
ІЦВ № 1583937

где 29400 - коэффициент, показывающий величину теплового эффекта реакции горения кремния;  $q_{Si}$  - количество кремния металла, соединившегося с кислородом, кг.

4. Теплота, выделяемая при окислении марганца, в кДж

$$Q_{Mn} = 6900 q_{Mn},$$

где  $q_{Mn}$  - количество марганца, соединившегося с кислородом, кг.

5. Теплота, выделяемая при окислении железа, в кДж

$$Q_{Fe} = 4990 q_{Fe},$$

где  $q_{Fe}$  - количество железа металла, соединившегося с кислородом, кг.

6. Теплота, выделяемая при шлакообразовании, в кДж

$$Q_{шл} = 258 q_{шл}.$$

#### Расходная часть

1. Расход теплоты на расплавление и перегрев металла в кДж

$$Q_m = q_m [c_{т.m} t_{пл} + c_{пл} + c_{ж.m} (t_m - t_{пл})],$$

где  $q_m$  - количество жидкого металла, полученное из 100 кг шихты, кг;  $c_{т.m}$  - удельная теплоемкость металла в твердом состоянии, кДж/(кг · °C);  $c_{пл}$  - скрытая теплота плавления металла, кДж/кг;  $c_{ж.m}$  - удельная теплоемкость металла в жидком состоянии, кДж/(кг · °C); для серого чугуна  $c_{т.m} = 0,75$  кДж/(кг · °C);  $c_{пл} = 210$  кДж/(кг · °C);  $c_{ж.m} = 0,88$  кДж/(кг · °C);  $t_m$  - температура металла на желобе вагранки, °C;  $t_{пл}$  - температура плавления металла °C.

2. Расход теплоты на расплавление и перегрев шлака в кДж

$$Q_{шл} = q_{шл} (1,13 t_{шл} + 272),$$

где  $q_{шл}$  - количество жидкого шлака, кг;  $t_{шл}$  - температура шлака, °C.

3. Расход теплоты на разложение известняка в кДж

$$Q_{из} = 1620 q_{из},$$

где  $q_{из}$  - количество известняка, кг.

#### 4. Расход теплоты на испарение влаги в кДж

$$Q_{\text{вл}} = 2500 q_{\text{вл}},$$

где  $q_{\text{вл}}$  - количество влаги, кДж.

#### 5. Расход теплоты на разложение влаги в кДж

$$Q'_{\text{вл}} = 13500 q_{\text{вл}}.$$

#### 6. Физическая теплота ваграночных газов в кДж

$$Q_{yx} = c_{yx} t_{yx} V_{yx},$$

где  $c_{yx}$  - удельная теплоемкость газов при  $t_{yx}$ , кДж/(м<sup>3</sup>·°C);  $t_{yx}$  - температура ваграночных газов при их выходе из шахты, °C;  $V_{yx}$  - объем ваграночных газов, м<sup>3</sup>.

#### 7. Расход теплоты с охлаждающей водой в кДж

$$Q_{\text{вод}} = c_{\text{вод}} (t^x_{\text{вод}} - t''_{\text{вод}}) V_{\text{вод}},$$

где  $c_{\text{вод}}$  - удельная теплоемкость воды, кДж/(кг · °C);  $t^x_{\text{вод}}$  - температура воды после выхода из вагранки, °C;  $t''_{\text{вод}}$  - температура воды перед входом в вагранку, °C;  $V_{\text{вод}}$  - расход воды, кг.

#### 8. Расход теплоты за счет содержания в ваграночных газах окиси углерода (химическая теплота) в кДж

$$Q^x_{yx} = Q_{CO} CO V_{yx},$$

где  $Q_{CO}$  - теплота сгорания окиси углерода, кДж/(м<sup>3</sup>·°C); CO - содержание окиси углерода в ваграночных газах, об. %.

9. Аккумуляция теплоты кладкой и потери теплоты через нее определяются по разности приходной и расходной частей баланса.

#### Расчет основных параметров вагранки.

Основные размеры вагранок рассчитывают по эмпирическим формулам, в которых отражен опыт их эксплуатации.

#### 1. Определяем диаметр вагранки в м

$$D = 1,12 \sqrt{\frac{G}{q}} ,$$

где  $G$  - заданная производительность вагранки, т/ч;  $q$  - удельная производительность вагранки, т/(м<sup>2</sup> ч), определяется по рис.84 [1].

2. Определяем полезную высоту вагранки, т.е. расстояние от оси основного ряда фурм до порога загрузочного окна, в м

$$H_0 = 4,25\sqrt{D} .$$

3. Общая высота вагранки (без трубы) в м

$$H_{общ} = H_0 + H_1 + H_2 ,$$

где  $H_1$  - расстояние от оси основного ряда фурм до пода, м;  $H_2$  - расстояние от пода до пола цеха, м.

Величина  $H_1$  колеблется от 100 (для ковкого чугуна) до 600 мм (для серого чугуна); величину  $H_2$  принимают исходя из условий проведения ремонта. Для малых вагранок  $H_2 = 1,0$  м, для больших -  $H_2 = 2,0$  м.

4. Определяем высоту горна  $H_1$  исходя из количества накапливаемого чугуна и шлака между двумя последовательными выпусками металла и шлака. Если принять, что объем пустот между кусками кокса составляет 50% всего объема горна, то высота горна в м

$$H = \frac{2}{F} \left( \frac{B_{ч}}{\rho_{ч}} + \frac{B_{шл}}{\rho_{шл}} \right) + h_1 + h_2 ,$$

где  $F$  - площадь поперечного сечения вагранки, м<sup>2</sup>;  $B_{ч}$ ,  $B_{шл}$  - максимальное количество чугуна и шлака, накапливаемое в горне, т;  $\rho_{ч}$ ,  $\rho_{шл}$  - плотность жидкого чугуна и шлака, т/м<sup>2</sup>;  $h_1$  - минимальное расстояние от наивысшего уровня чугуна до оси шлаковой лотки, м;  $h_2$  - расстояние от оси основного ряда фурм до оси шлаковой лотки, м.

5. Диаметр металлической летки находят исходя из необходимой скорости истечения жидкого металла, определяемой высотой его уровня в вагранке:

$$d_{м.л.} = B_4^{0,25} \sqrt{\frac{D}{\tau}} ,$$

где  $d_{м.л.}$  - диаметр цилиндрической части металлической летки, мм;  $B_4$  - количество накапливаемого чугуна, т;  $D$  - диаметр вагранки, м;  $\tau$  - продолжительность выпуска чугуна, мин.

6. Диаметр шлаковой летки принимается на 30-50 мм больше диаметра металлической летки.

7. Определяем суммарное сечение фурм основного ряда в  $m^2$

$$F_1 = (0,1 - 0,3) F ,$$

где  $F$  - сечение вагранки в свету,  $m^2$ .

У многорядной вагранки сечения второго и третьего рядов фурм принимаем равными 0,025  $F$ .

8. Определяем сечение искрогасителя в горизонтальной плоскости в  $m^2$ . Для того, чтобы из газов выпадала пыль, необходимо уменьшить скорость их движения до 1 м/с, при этом

$$F_u = KV_a F \frac{1 + \alpha t_g}{3600} , m^2 ,$$

где  $K$  - коэффициент, учитывающий увеличение объема газов за счет подсоса воздуха через загрузочное окно ( $K = 2-3$ );  $V_a$  - количество воздуха, подаваемого в вагранку,  $m^3/(m^2 \cdot \text{мин})$ ;  $F$  - сечение вагранки,  $m^2$ ;  $\alpha$  - коэффициент объемного расширения;  $t_g$  - температура газов в искрогасителе,  $^{\circ}\text{C}$ .

9. Определяем диаметр воздуховодов в м

$$D_a = 1,12 \sqrt{\frac{V_a}{\omega_a}} ,$$

где  $V_a$  - расход воздуха на вагранку (с учетом потерь в воздуховоде),  $\text{м}^3/\text{с}$ ;  $\omega_a$  - скорость воздуха в воздуховоде,  $\text{м}/\text{с}$  (обычно принимаем 15  $\text{м}/\text{с}$ ).

Кожух и колонны рассчитывают на продольный изгиб, а подовую плиту и днище - на поперечный изгиб. Колонны воспринимают всю суммарную нагрузку от кожуха, футеровки, шинкты, искрогасителя, включая ветровую нагрузку.

### III. Расчет дуговой печи

Определяем мощность трансформатора в  $\text{kV}\cdot\text{A}$

$$S = \frac{W \cdot \Pi}{\tau_p K_u \cos \varphi},$$

где  $W$  - полезная энергия и тепловые потери за время расплавления и межплавочного простоя,  $\text{kVt}\cdot\text{ч}$ ;  $\Pi$  - производительность печи,  $\text{т}/\text{ч}$ ;  $\tau_p$  - продолжительность расплавления (исключая простоя),  $\text{с}$ ;  $K_u$  - коэффициент использования мощности трансформатора в период расплавления;  $\cos \varphi$  - коэффициент мощности печной установки.

2. Находим силу электрического тока. Вторичное напряжение выбирают с учетом мощности трансформатора, габаритных размеров печи, ее емкости и т.д. Для печей небольшой емкости - 300-400 В и для печей большой емкости - до 600 В.

3. Определим силу тока на электроде печи в А

$$I_{эл} = 10^3 \frac{S}{\sqrt{3}U_{эл}},$$

где  $U_{эл}$  - линейное напряжение, В.

4. Диаметр электрода, м :

$$d_{эл} = 2\sqrt{I_{эл}/(\Pi \cdot j)},$$

где  $j$  - допустимая плотность электрического тока на электроде,  $\text{А}/\text{м}^2$ ,  $j = (15-25)10^4$ .

5. Диаметр распада электродов (диаметр окружности, проходящей через центры трех электродов), м :

$$d_0 = (2,5 - 3,5) d_{\text{ел}}.$$

6. Вместимость печи, т:

$$m = (\tau_1 + \tau_2 + \tau_3 + \tau_4) \Pi,$$

где  $\tau_1$  - время загрузки шихты в печь, ч;  $\tau_2$  - время плавки (расплавление, перегрев и доводка металла), ч;  $\tau_3$  - время слива металла из печи, ч;  $\tau_4$  - время ремонта печи после каждой плавки, ч;  $\Pi$  - производительность печи, т/ч.

7. Полная высота ванны (угол наклона  $45^0$ ) до порога рабочего окна, м:

$$h_3 = A \cdot m^{0,25},$$

где  $A$  - коэффициент, равный для основных печей 0,31-0,345 и для кислых печей 0,38.

8. Высота сферической части ванны, м :

$$h_2 = 0,2 h_3.$$

9. Диаметр ванны на уровне порога рабочего окна, м :

$$d_1 = 0,9 h_3 + \sqrt{2m/(y_M h_3) - h_3^2} / h.$$

10. Диаметр плавильного пространства на уровне верхнего края откоса, м :

$$d_2 = d_1 + 2h_4.$$

где  $h_4$  - расстояние между уровнями порога и откоса;  $h_4 = (0,14 - 0,15) h_3$  для печей вместимостью до 20 т и  $(0,12 - 0,13) h_3$  для печей большей вместимости.

11. Высота плавильного пространства  $h_5$ , м; для печей вместимостью до 50 т  $h_5 = (0,5 - 0,4) d_2$ ; для печей вместимостью 100 т и выше  $h_5 = (0,38 - 0,34) d_2$ .

12. Толщина футеровки пода, м:

$$S = 0,5 \sqrt[4]{m} .$$

13. Толщина  $S_3$  огнеупорного слоя стен 0,23 м для печей вместимостью 0,5-1,5 т; 0,3 м - для 3-10 т; 0,34-0,45 м - для 15-40 т. Толщина  $S_2$  теплоизоляционного слоя стен 0,1 м для печей вместимостью 0,5-0,15 м для 3-10 т; 0,15-0,2 м - для 15-40 т.

14. Диаметр (внутренний) каркаса печи, м:

$$d_{\text{ин}} = d_2 + 2 (S_2 + S_3) .$$

15. Толщина стенки каркаса печи, м:

$$S_1 = 0,005 d_{\text{ин}} .$$

16. Толщина стенки огнеупорного слоя свода 0,23 м для печей вместимостью до 12т; 0,3 м - для 25-50 т; 0,38-0,46 м - для 100 т и выше.

17. Ширина  $b$  рабочего окна, м:

$$b = 0,3 d_2 .$$

18. Высота  $h_1$  рабочего окна, м:

$$h_1 = 0,8 b .$$

19. Стрела пролета свода, м;  $h_{\text{св}} \geq 0,1 d_2$  для магнезитового кирпича и  $h_{\text{св}} \geq 0,085 d_2$  для свода из динасового кирпича.

#### *IV. Расчет индукционной тигельной печи*

1. Минимальная частота питающего тока

$$f_{\min} = 25 \cdot 10^6 \rho_u / (\mu_u d_u^2) ,$$

где  $\rho_m$  - удельное электросопротивление металла, Ом · м;  $\mu_m$  - относительная магнитная проницаемость металла;  $d_m$  - диаметр металла, м (для жидкого металла  $d_m = d_0$ , для металломолома  $d_m$  - средний размер куска металла).

2. Полезная вместимость тигля, т :

$$m = (\tau_1 + \tau_2 + \tau_3 + \tau_4) \Pi + m_6,$$

где  $\tau_1$  - время загрузки шихты в печь, ч;  $\tau_2$  - время плавки, ч;  $\tau_3$  - время доводки металла, ч;  $\tau_4$  - время слива металла из печи, ч;  $\Pi$  - производительность печи, т/ч;  $m_6$  - масса болота печи (при работе с болотом), т.

3. Объем жидкого металла в печи, м<sup>3</sup>:

$$V_m = m / \gamma_m,$$

где  $\gamma_m$  - плотность жидкого металла, т/м<sup>3</sup>.

4. Внутренний диаметр тигля

$$d_0 = 3,5 \sqrt[3]{\frac{V_m}{B}}, \text{ м}.$$

5. Высота тигля, м :

$$h_m = B \cdot d_0.$$

6. Толщина стенки  $S_1$  тигля, мм: (0,25-0,3)  $d_0$  до 0,5 т; (0,15-0,25)  $d_0$  для 0,5-3 т и (0,1-0,15)  $d_0$  свыше 3 т.

7. Толщина  $S_2$  изоляционного слоя между тиглем и индуктором, м: 0,005 до 3т; 0,005-0,01 для 3-15 т, 0,01-0,015 свыше 15 т.

8. Внутренний диаметр индуктора, м :

$$d_n = d_0 + 2 (S_1 + S_2).$$

9. Полезная тепловая мощность печи, кВт :

$$P_{net} = W_{temp} \Pi',$$

где  $W_{\text{теор}}$  - теоретический удельный расход энергии для расплавления металла, кВт·ч/т (см. прил. 8 [2]);  $\Pi'$  - плавильная производительность печи, т/ч:

$$\Pi' = \Pi(t_1 + t_2 + t_3 + t_4) / t_2.$$

10. Полезная активная мощность печи, кВт:

$$P_n = P_{\text{пол}} / \eta_{\text{терм}},$$

где  $\eta_{\text{терм}}$  - термический КПД печи, равный 0,7-0,9.

11. Высота индуктора, м :

$$h_n = (0,7 - 1,3) h_m.$$

Для печей, работающих на повышенной частоте, высота индуктора больше высоты металла в тигле; для печей, работающих на промышленной частоте, она меньше высоты металла в тигле, м.

12. Глубина проникновения тока в металл, м :

$$\Delta = 503 \sqrt{\rho_m / (\mu_m \cdot f)},$$

где  $f$  - частота тока, питающего индуктор, Гц.

13. Напряженность магнитного поля в индукторе, А/м :

$$H = (10^3 / K_S) \sqrt{P_m / (6,2d_0 h_m A_m \sqrt{\rho_m \mu_m f})},$$

где  $K_S$  - коэффициент, учитывающий самоиндукцию и взаимоиндукцию между индуктором и металлом и равный 0,85-0,95;  $A_m$  - поправочный коэффициент активной мощности, учитывающий кривизну металла в тигле и зависящий от отношения диаметра к глубине проникновения тока в него, т.е.  $d_0 / \Delta$  (рис.135 [2]).

14. Реактивная мощность, выделяемая в металле, квар :

$$Q_m = 6,2 \cdot 10^{-6} H^2 d_0 h_m R_m K_S^2 \sqrt{\rho_m \mu_m f},$$

где  $R_u$  - поправочный коэффициент реактивной мощности.

15. Реактивная мощность, выделяющаяся в зазоре между металлом и индуктором, квар:

$$Q_u = 6,2 \cdot 10^{-9} H^2 f d_o^2 h_M [(d_o / d_0)^2 - 1] .$$

16. Толщина стенки трубы индуктора, мм. Из условий минимальных потерь активной мощности в индукторе

$$S_m = 10^3 \cdot 1,3 \Delta .$$

17. Потери активной мощности в индукторе, кВт:

$$P_u = 6,2 \cdot 10^{-6} H^2 d_o h_u A_u \sqrt{\frac{\rho_u \mu_u f}{K_{z,u}}} ,$$

где  $\rho_u$  - удельное электросопротивление материала индуктора, Ом·м;  $\mu_u$  - относительная магнитная проницаемость материала индуктора;  $A_u$  - поправочный коэффициент активной мощности, учитывающий кривизну индуктора. Определяют по сплошным линиям для разных  $d_o / \Delta u$  (рис. 136 [2]);  $K_{z,u}$  - коэффициент заполнения индуктора, равный 0,7-0,9.

18. Реактивная мощность, выделяющаяся в индукторе, квар:

$$Q_u = 6,2 \cdot 10^{-6} H^2 d_o h_u R_u \sqrt{\frac{\rho_u \mu_u f}{K_{z,u}}} ,$$

где  $R_u$  - поправочный коэффициент мощности, учитывающий кривизну индуктора, определяют по штриховым линиям для разных  $d_o / \Delta u$  (рис. 136 [2]).

19. Общая активная мощность, кВт:

$$P = P_m + P_u .$$

20. Общая реактивная (индуктивная) мощность, квар:

$$Q = Q_M + Q_B + Q_H.$$

21. Полная мощность системы индуктор-металл, кВ·А:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}.$$

22. Сила тока в индукторе, А:

$$I = 10^3 S/U_n,$$

где  $U_n$  - напряжение на индукторе, В.

23. Число витков в индукторе, шт.:

$$n = H h_n / I.$$

24. Шаг витка индуктора, м (рис. 137 [2]):

$$h_{\text{шаг}} = h_n / n.$$

25. Высота трубки индуктора, м:

$$h_{tp} = h_{\text{шаг}} K_{t.p.}.$$

26. Толщина изоляции между витками, м:

$$h_{\text{изол}} = h_{\text{шаг}} - h_{tp}.$$

27. Напряжение тока между витками индуктора, В:

$$U_{\text{шаг}} = U_n / n.$$

28. Напряжение на 1 см изоляции между витками, В:

$$U_1 = 10^{-2} U_{\text{шаг}} / h_{\text{изол}}$$

допускается не более 200 В на 1 см.

29. Ширина трубки индуктора. Размер трубки в поперечном сечении определяют из условия, при котором плотность тока должна быть не более  $20 \text{ A/mm}^2$ .

30. Коэффициент мощности печи

$$\cos \varphi = P / S.$$

31. Емкость конденсаторной батареи, мкФ:

$$C = 10^9 Q / (2\pi f U_{\kappa}^2),$$

где  $U_{\kappa}^2$  - напряжение на конденсаторе, В.

Мощность конденсаторной батареи  $U_{\kappa}$ , квр, должна быть равна общей реактивной (индуктивной) мощности, т.е.  $Q_c = Q$ . Тогда контур (индуктор-конденсационная батарея) рассчитывают на полную мощность системы  $S$ , а подводящую электрическую линию - только на общую активную мощность  $P$ .

32. Общая площадь поперечного сечения магнитопровода,  $\text{м}^2$ :

$$F_{\text{мг}} = U_n / (4,44 f \cdot n \cdot B),$$

где  $B$  - индукция в магнитопроводе,  $\text{В/м}^2$ , при частоте 50 Гц (0,6-1).

33. Площадь поперечного сечения одного магнитопровода,  $\text{см}^2$ :

$$F'_{\text{мг}} = 10^4 F_{\text{мг}} / N_{\text{мг}},$$

где  $N_{\text{мг}}$  - число пакетов магнитопровода вокруг индуктора.

### *У. Расчет канальной печи*

1. Полезная тепловая мощность, передаваемая жидкому металлу, кВт:

$$P_{\text{пол}} = W_{\text{теор}} \Delta t \Pi,$$

где  $W_{\text{теор}}$  - теоретический удельный расход энергии для перегрева металла на  $1^{\circ}\text{C}$ , кВт·ч/т (для чугуна 0,3 кВт·ч/т);  $\Delta t$  - температура перегрева металла в печи,  $^{\circ}\text{C}$ ;  $\Pi$  - производительность печи, т/ч.

2. Активная мощность печи, кВт:

$$P = P_{\text{пол}} / \eta_{\text{терм}},$$

где  $\eta_{\text{терм}}$  - термический КПД печи, равный 0,7-0,85.

3. Активная мощность индуктора, кВт:

$$P_{\text{инд}} = P / N,$$

где  $N$  - число индукторов на печи.

4. Площадь поперечного сечения стержня магнитопровода индуктора,  $\text{см}^2$ :

$$F_{M2} = 0,3 \sqrt{10^5 P_{\text{инд}} \psi / (B j_1 f \cos \varphi)},$$

где  $\psi$  - коэффициент, учитывающий отношение массы стали магнитопровода к массе меди катушки индуктора: при воздушном охлаждении катушки  $\psi = 5-25$ , при водяном  $\psi = 0,9-1,3$ ;  $B$  - магнитная индукция в стержне магнитопровода, Тл;  $j_1$  - допустимая плотность электрического тока в катушке: при водяном  $j_1 \leq 20 \text{ A/mm}^2$ ;  $\cos \varphi$  - коэффициент мощности индуктора (для чугуна 0,5-0,7, для алюминия 0,35-0,5).

5. Диаметр стержня магнитопровода, мм:

$$d_{M2} = 11,3 \sqrt{F_{M2} / K_d},$$

где  $K_d$  - коэффициент заполнения окружности стержнем,  $K_d = 0,78-0,88$ .

6. Наружный диаметр катушки, мм:

$$d_{кат} = d_{M2} + 2 (S_z + S_{кат}),$$

где  $S_z$  - толщина зазора между стержнем магнитопровода и катушкой,  $S_z = 10-20 \text{ мм}$ ;  $S_{кат}$  - толщина катушки,  $S_{кат} = 20-50 \text{ мм}$ .

7. Внутренний диаметр канала, мм:

$$d_{x,k} = d_{x,\text{ст}} + 2(S_1 + S_2),$$

где  $S_1$  - толщина футеровки между каналом и катушкой,  $S_1 = 65\text{-}150$  мм;  $S_2$  - толщина зазора между катушкой и футеровкой,  $S_2 = 10\text{-}30$  мм.

8. Ширина канала  $b_k$ , мм; для чугуна ширина канала 60-120 мм, для алюминия - до 150 мм.

9. Длина канала  $l_k$ , мм: построив по полученным данным эскиз индуктора, находим длину канала (по средней линии), представляющего собой часть замкнутого контура, расположенного в индукторе.

10. Площадь поперечного сечения канала,  $\text{м}^2$ :

$$F_k = 10^3 P_{\text{инд}} / (j_2^2 \rho_M l_k),$$

где  $j_2$  - плотность тока в канале,  $\text{А}/\text{м}^2$ , для меди  $j_2 \leq 13 \cdot 10^6$ , для латуни  $j_2 \leq 9 \cdot 10^6$ , для чугуна  $j_2 \leq 6 \cdot 10^6$ ;  $\rho_M$  - удельное электросопротивление металла,  $\text{Ом}\cdot\text{м}$ .

11. Форма поперечного сечения канала. В поперечном сечении канал может иметь форму окружности, эллипса, овала или другой фигуры, не имеющей углов. Размеры поперечного сечения канала определяют с учетом уже найденных площади поперечного сечения и ширины канала.

12. Активное сопротивление канала, Ом:

$$R = \rho_M l_k / F_k.$$

13. Индуктивность канала

$$L = L_{\text{внеш}} + L_{\text{вн}},$$

где  $L_{\text{внеш}}$  и  $L_{\text{вн}}$  - внешняя и внутренняя индуктивность канала, Гн;  $L_{\text{внеш}} = 2 \cdot 10^{-7} I_p l_k \cdot l_n (R_1 / R_2)$ ,  $L_{\text{вн}} = 10^{-7} l_k / 2$ ,  $R_1$  - расстояние от оси канала до катушки плюс глубина проникновения тока в катушку;  $R_2$  - расстояние от оси канала до поверхности канала, т.е.  $R_2 = b_k / 2$ ;  $I_p$  - коэффициент, учитывающий рассеяние энергии индуктором в зависимости от индукции в стержне. При  $B$  до 1 Тл  $I_p = 1$ ; при  $B = 1,5$  Тл  $I_p = 1,2$ ; при  $B = 1,85$  Тл  $I_p = 1,55$ .

14. Индуктивное сопротивление канала, Ом:

$$X_L = 2 \pi f L .$$

15. Полное сопротивление канала, Ом:

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} .$$

16. Коэффициент индуктивной мощности канала

$$\cos \varphi = R / Z .$$

17. Активное напряжение в канале, В:

$$U_{K.a.} = \sqrt{P_{инд} \cdot R} .$$

18. Полное напряжение в канале, В:

$$U_K = U_{K.a.} / \cos \varphi .$$

19. Полная мощность индуктора

$$S_{инд} = P_{инд} / \cos \varphi .$$

20. Реактивная (индуктивная) мощность, выделяющаяся в индукторе:

$$Q_{инд} = \sqrt{S_{инд}^2 - P_{инд}^2} .$$

21. Полная мощность печи, кВ · А:

$$S = N S_{инд} .$$

22. Реактивная (индуктивная) мощность печи, квар:

$$Q = N Q_{инд} .$$

23. Число витков катушки индуктора

$$n = U_1 / U_s,$$

где  $U_1$  - напряжение, подаваемое на катушку и зависящее от типа выбранного трансформатора, В.

24. Сила тока в катушке, А:

$$I_1 = S_{\text{инд}} / U_1.$$

25. Площадь поперечного сечения витка катушки,  $\text{мм}^2$ :

$$F_{\text{вит}} = I_1 / j_1.$$

26. Ширина  $b_{\text{вит}}$  и высота витка  $h_{\text{вит}}$  катушки, мм. Размеры витка катушки определяют с учетом размеров сечения провода, из которого изготовленна катушка. В основном применяют медный провод прямоугольного сечения.

27. Длина катушки, мм:

$$l_{\text{кат}} = b_{\text{вит}} / K_{\text{сп}},$$

где  $K_{\text{сп}}$  - число слоев витков в катушке.

28. Емкость конденсаторной батареи индуктора ( для компенсации  $\cos \varphi$  ), мкФ:

$$C = 10^9 Q_{\text{инд}} / (2 \pi f U_1^2).$$

### *VI. Расчет нагревательных печей*

С помощью теплового баланса определяем расход топлива для проектируемых печей, а также анализ тепловой работы действующих печей. При этом определяем расход топлива или электроэнергии за единицу времени. Для печей непрерывного действия определяем часовой расход топлива или электроэнергии, а для печей периодического действия - период работы печи. В связи с тем, что большинство печей литьевого производства - непрерывного дейст-

вия, рассмотрим методику составления теплового баланса для плавильной печи.

Тепловой баланс состоит из двух количественно одинаковых частей: прихода и расхода.

1. Приход за 1 ч.

1. Химическая теплота горения топлива в кДж

$$Q_{\text{хим}} = Q_n^p B ,$$

где  $B$  - искомая величина - расход топлива,  $\text{м}^3/\text{ч}$  или  $\text{кг}/\text{ч}$ .

2. Физическая теплота подогретого воздуха ( эта статья учитывает теплоту, вносимую подогретым воздухом, который идет на горение топлива) в кДж

$$Q_{\text{в.ф.}} = c_a t_a L_n B ,$$

где  $c_a$  - удельная теплоемкость подогретого воздуха при температуре  $t_a$ ,  $\text{кДж}/(\text{м}^3 \cdot {}^\circ\text{C})$ ;  $t_a$  - температура подогретого воздуха,  ${}^\circ\text{C}$ ;  $L_n$  - количество воздуха, необходимое для горения единицы топлива при коэффициенте расхода воздуха, равном  $n$ ,  $\text{м}^3 / \text{м}^3$ .

3. Физическая теплота подогретого топлива (имеется в виду количество теплоты на подогрев газового топлива перед сжиганием) в кДж

$$Q_{\text{т.ф.}} = c_t t_t B ,$$

где  $c_t$  - удельная теплоемкость газового топлива при температуре  $t_t$ ,  $\text{кДж}/(\text{м}^3 \cdot {}^\circ\text{C})$ ;  $t_t$  - температура подогрева газового топлива,  ${}^\circ\text{C}$ .

4. Теплота, выделяемая при окислении металла (процесс окисления протекает с положительным тепловым эффектом), Вт:

$$Q_{\text{окз}} = 1570 G_{\text{м.т.}} \delta ,$$

где  $G_{\text{м.т.}}$  - количество металла, включая тару, проходящее через печь в течение одного часа, кг;  $\delta$  - угар металла, % (для нагревательных печей  $\delta = 2\%$ , для термических  $\delta = 1\%$ ).

При нагреве металла до 600-700  ${}^\circ\text{C}$  этой статьей прихода можно пренебречь.

## II. Расход за 1 ч.

1. Теплота в кДж, идущая на нагрев металла:

$$Q_m = c_m(t^e_m - t^n_m) G_m ,$$

где  $c_m$  - средняя удельная теплоемкость металла в интервале температур  $t^e_m - t^n_m$ , кДж/(кг·°C);  $G_m$  - количество металла, нагреваемого в течение одного часа, кг;  $t^n_m$  и  $t^e_m$  - начальная и конечная температуры металла, °C.

2. Теплота в кДж, идущая на нагрев тары (в этой статье учитывают потери теплоты на нагрев поддонов, конвейерной ленты и т.п.):

$$Q_{tar} = c_{tar}(t^e_{tar} - t^n_{tar}) G_{tar} ,$$

где  $c_{tar}$  - удельная теплоемкость тары в интервале температур  $t^e_{tar} - t^n_{tar}$ , кДж/(кг·°C);  $t^n_{tar}$  и  $t^e_{tar}$  - начальная и конечная температуры тары, °C;  $G_{tar}$  - масса тары, нагреваемой в течение 1 ч, кг.

3. Потери теплоты с уходящими продуктами горения топлива в кДж

$$Q_{yx} = c_{yx} t_{yx} V_n ,$$

где  $c_{yx}$  - удельная теплоемкость продуктов горения при  $t_{yx}$ , кДж/(м<sup>3</sup>·°C);  $t_{yx}$  - температура уходящих из печи продуктов горения, °C;  $V_n$  - количество продуктов горения, получающихся при сжигании единицы топлива, при коэффициенте расхода воздуха, равном  $n$ , м<sup>3</sup>/м<sup>3</sup>.

4. Потери теплоты в кДж через стены, свод, под и заслонки печи за счет теплопроводности. Эти потери  $Q_{sp}$  определяют отдельно для каждого элемента футеровки печи

$$Q_{sp} = K (t_n - t_{окр n}) F_{sp} ,$$

где  $t_n$  и  $t_{окр n}$  - температура печного пространства и окружающего воздуха, °C;  $F_{sp}$  - средняя площадь теплопередающей поверхности, м<sup>2</sup>.

5. Потери теплоты в кДж излучением через окна и отверстия (в момент открывания заслонок печи часть теплоты теряется за счет

лученспускания печного пространства в окружающую среду, также имеются потери за счет лученспускания через технические отверстия в печи)

$$Q_{изл} = C_0 \left( \frac{T_{печи}}{100} \right)^4 F \Phi \Psi ,$$

где  $C_0$  - коэффициент излучения абсолютно черного тела;  $T_{печи}$  - средняя температура печи, К;  $F$  - площадь окна или отверстия, м<sup>2</sup>;  $\Phi$  - коэффициент дифрагирования (табл.42 [1]);  $\Psi$ -доля времени, в течение которого отверстие открыто (при постоянно открытом отверстии  $\Psi = 1$ ).

6. Потери теплоты в кДж на нагрев контролируемой атмосферы (часть теплоты теряется на нагрев ее до температуры печного пространства)

$$Q_{атм} = c_{атм} (t_{печи} - t''_{атм}) A ,$$

где  $c_{атм}$  - удельная теплоемкость контролируемой атмосферы в интервале температур  $t''_{атм} - t_{печи}$ , кДж/(м<sup>3</sup> · °C);  $t_{печи}$  и  $t''_{атм}$  - температура печного пространства и начальная температура контролируемой атмосферы, °C ;  $A$  - расход контролируемой атмосферы, м<sup>3</sup>/ч.

7. Потери теплоты с охлаждающей водой  $Q_{вод}$  определяют либо на основе опытных данных, либо расчетом для каждого конкретного случая.

8. Неучтенные потери  $Q_{неучт}$  обычно равны 15-20% от всех статей расхода (за исключением потерь теплоты на нагрев металла). Приравнивая сумму статей прихода сумме статей расхода, находим расход топлива В

$$Q_{хим} + Q_{в.ф.} + Q_{т.ф.} = Q_u + Q_{топ} + Q_{ух} + Q_{кл} + \\ + Q_{кал} + Q_{атм} + Q_{вод} + Q_{неучт} .$$

Данные теплового баланса сводим в следующую таблицу.

Таблица баланса газовой печи

Статьи прихода	Единица измерения		Статьи расхода	Единица измерения	
	кДж/ч	%		кДж/ч	%
Химическая теплота горения топлива $Q_{хим}$			Нагрев металла $Q_m$		
Физическая теплота подогретого воздуха $Q_{в, ф}$			Нагрев тары $Q_{тары}$		
Физическая теплота подогретого топлива $Q_{т, ф}$			Теплота с уходящими продуктами горения $Q_{ух}$		
			Потери теплоты через кладку $Q_{кл}$		
			Излучение через окна $Q_{изл}$		
			Нагрев контролируемой атмосферы $Q_{атм}$		
			Потери теплоты с охлаждающей водой $Q_{вод}$		
			Неучтенные потери $Q_{неучн}$		
Всего:	$Q_{пр}$	100	Всего:	$Q_{расх}$	100

С помощью теплового баланса определяют расход топлива для проектируемых печей, а также можно осуществить анализ тепловой работы действующих печей. Один из основных показателей работы печи - коэффициент полезного действия - определяют из теплового баланса

$$КПД = \frac{Q_m}{Q_{расх}} \cdot 100\%$$

Характерным показателем тепловой работы печи является удельный расход теплоты на единицу нагреваемого металла в кДж/кг

$$q = \frac{Q_n^p \cdot B}{G_m}$$

Расход топлива В определяли ранее из теплового баланса, реальный расход топлива обычно принимают равным (1,3-1,4) В, с учетом форсированной работы печи.

Тепловой баланс для электрических печей составляем по аналогам с тепловым балансом для газовых печей.

Расходная часть баланса электрической печи состоит из тех же статей, что и расходная часть газовой печи, исключение составляет статья расхода теплоты с уходящими газами.

Статьи теплового баланса рассчитывают в кВт.

Из составленного баланса определяют расход электроэнергии Р. Установленную мощность печи  $P_{уст}$  принимают завышенной, учитывая форсированный тепловой режим:

$$P_{уст} = K P,$$

где К - коэффициент запаса, учитывающий условия работы печи (1,2-1,3 для непрерывно работающих и 1,4-1,5 для периодически работающих печей).

Для определения габаритных размеров нагревателя необходимо знать его допустимую удельную поверхностную мощность  $\omega$ , Вт/см<sup>2</sup>. Эта величина зависит от отдельных факторов, определяющих условия теплообмена нагревателя в печи: температуры и степени черноты нагреваемого материала и нагревателя, расположения последнего и т.д.

Так, для никромовых нагревателей рекомендуют следующие величины удельной поверхностной мощности:

при температуре печи до 900°C - 1,5 Вт/см<sup>2</sup>;

при температуре печи 1000°C - 1,0 Вт/см<sup>2</sup>;

при температуре печи 1100°C - 0,7 Вт/см<sup>2</sup>.

Размеры круглых нагревателей определяют по формулам:

$$d = 10 \sqrt[3]{\frac{4\rho P^2}{\pi^2 V^2 \omega}};$$

$$L = \frac{1}{10} \sqrt[3]{\frac{10PV^2}{4\rho\omega^2}},$$

где  $d$  - диаметр проволоки, м;  $\rho$  - удельное сопротивление нагревателя,  $10^{-6}$  Ом · м;  $P$  - мощность фазы, кВт;  $V$  - фазовое напряжение, В;  $L$  - длина нагревателя для одной фазы, м.

Для ленточных нагревателей при отношении сторон ленты  $b/a = m$ :

$$a = 10 \sqrt[3]{\frac{\rho P^2}{2m(m+1)V^2 \omega}}.$$

Длина ленточного нагревателя

$$L = \frac{1}{10} \sqrt[3]{\frac{10PV^2 m}{4(m+1)\rho\omega^2}},$$

где  $a$  и  $L$  измеряются в м. Расчетные данные относятся к одной фазе. Нагревательные элементы могут быть соединены последовательно, параллельно, звездой и треугольником.

Другой метод расчета нагревателей заключается в том, что, задаваясь размером поперечного сечения нагревателя, определяют его длину и проверяют величину  $\omega$  для этого сечения. Если при этом величина  $\omega$  значительно отличается от допустимой (особенно в сторону увеличения), то нагреватель еще раз рассчитывают, изменяя его поперечное сечение или расчетное напряжение.

### *VII. Расчет сушил*

Интенсивность процесса испарения влаги с поверхности зависит от разности парциальных давлений пара на поверхности материала

и окружающей среды. Чем больше эта разность, тем интенсивнее испарение. Количество влаги, испаряющейся с поверхности, в  $\text{кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{с})$ :

$$m = \beta (P_n - P_{ras}),$$

где  $\beta$  - коэффициент испарения,  $\text{кг}/(\text{кН} \cdot \text{с})$ ;  $P_n$  - парциальное давление водяных паров на поверхности испарения,  $\text{кН}/\text{м}^2$ ;  $P_{ras}$  - парциальное давление водяных паров окружающей среды (сушильного агента-газа),  $\text{кН}/\text{м}^2$ .

Тепловой расчет процесса сушки при заданном температурном режиме сводится к определению расхода сушильного агента и расхода теплоты на сушку данного материала. Различают абсолютную влажность, относительную влажность и влагосодержание воздуха.

Влагосодержание влажного воздуха характеризуется массой водяного пара  $m_{par}$  (кг), содержащегося в  $1 \text{ м}^3$  влажного воздуха (смеси сухого воздуха и пара), отнесенной к массе  $1 \text{ м}^3$  сухого воздуха  $m_{s.c.}$  (кг). Влагосодержание обозначают буквой  $d$ .

$$d = \frac{m_{par}}{m_{s.c.}}, \text{ кг вл/кг.}$$

Влагосодержание влажного воздуха зависит от парциального давления водяного пара  $P_{par}$  (кг), содержащегося в нем, и не зависит от температуры:

$$d = 0,622 P_{par} / (B - P_{par}),$$

где  $B$  - барометрическое давление,  $\text{kPa}$ . В расчетах принимают  $B = 98,1 \text{ кПа}$ .

Из формулы

$$P_{par} = 0,01 \varphi P_{suc}.$$

Тогда

$$d = 0,00622 \varphi P_{suc} / (98,1 - 0,01 \varphi P_{suc}),$$

Зная количество влаги, которое нужно испарить из материала за 1 с ( $m_{\text{вл}}$ , кг/с), а также начальное и конечное влагосодержание воздуха ( $d''$  и  $d'''$ ), можно определить количество воздуха, необходимое для сушки (кг вс/с):

$$m_s = m_{\text{вл}} / (d'' - d''').$$

Количество влаги, которое необходимо удалить из материала в процессе сушки, зависит от начальной и конечной влажности материала. Количество влаги, удаляемое из материала, определяется по одной из двух приведенных ниже формул, применяемых в зависимости от наличия исходных данных, кг/с:

$$m_{\text{вл}} = m''_m (U^x - U'') / (100 - U^x);$$

$$m_{\text{вл}} = m''_m (U^x - U'') / (100 - U''),$$

где  $m''_m$ ,  $m''_m$  - масса материала до и после сушки, кг/с;  $U''$ ,  $U^x$  - относительная влажность материала до и после сушки.

Относительная влажность материала представляет собой отношение массы влаги  $m_{\text{вл}}$ , содержащейся в материале, к массе влажного материала  $m''_m$ :

$$U = 100 m'_{\text{вл}} / m''_m, \%$$

Отношение массы влаги, содержащейся в материале, к массе абсолютно сухого материала  $m_{\text{масс}}$  означает абсолютную влажность материала:

$$U_{\text{абс}} = 100 m'_{\text{вл}} / m_{\text{масс}}, \%$$

Пересчитать одну влажность материала на другую можно по формуле

$$U = 100 U_{\text{абс}} / (100 + U_{\text{абс}}).$$

В тепловых расчетах сушил в качестве одного из основных параметров используют количество теплоты влажного воздуха, отнесенное к 1 кг абсолютно сухого воздуха (кДж/кг в.с.):

$$i_{\text{вл}} = 1,005 t + d (2490 + 1,97 t).$$

Первый член выражения представляет собой удельное количество теплоты сухого воздуха, а второй - водяного пара, содержащегося во влажном воздухе.

Расчет процесса сушки аналитическим путем труден и громоздок, поэтому широко используют графический метод расчета с помощью i-d диаграммы [1]. Диаграмма, построенная для влажного воздуха, может быть использована для расчета сушки продуктами горения, разбавленными воздухом.

Различают теоретический (идеальный) и действительный процесс сушки.

Расход воздуха при теоретическом процессе (кг в.с/с)

$$m_{\text{в теор}} = m_{\text{вл}} / (d_2 - d'').$$

При действительном процессе сушки часть теплоты, вносимой воздухом, необратимо теряется, вследствие чего процесс идет с уменьшением удельного количества теплоты воздуха. Для определения изменения удельного количества теплоты воздуха необходимо вычислить количество теплоты  $Q_{\text{пот}}$ , затраченное на нагрев металла, тары и т.д.

После определения  $Q_{\text{пот}}$  находим потери удельного количества теплоты воздуха, кДж/кг в.с:

$$i_{\text{пот}} = Q_{\text{пот}} / m_{\text{в теор}}.$$

Затем, пользуясь i-d диаграммой [1], определим расход воздуха на действительный процесс

$$m_{\text{в}} = m_{\text{вл}} / (d' - d''), \text{ кг в.с/с}.$$

Для перевода массы воздуха в объемное количество  $V_{\text{в}}$  можно воспользоваться отношением, м<sup>3</sup>/с:

$$V_s = V_{m.v.},$$

где  $V_{m.v.}$  - объем влажного воздуха, приходящегося на 1 кг сухого воздуха (прил. 14 [1]).

Потери теплоты в сушилах  $Q_{пот}$  определяют так же, как и для расчета теплового баланса печей:

$$Q_{пот} = Q_m + Q_{tp} + Q_{окр} + Q_{ух} + Q_{непл.},$$

где  $Q_m$  - расход теплоты на нагрев материала;  $Q_{tp}$  - расход теплоты на нагрев транспортных устройств;  $Q_{окр}$  - потери теплоты в окружающую среду;  $Q_{ух}$  - потери теплоты с уходящими газами;  $Q_{непл.}$  - потери теплоты через неплотности сушила.

### Л и т е р а т у р а

- 1. Долотов Г. П., Кондаков Е. А. Печи и сушила литьевого производства. - М.: Машиностроение, 1990.
- 2. Долотов Г. П., Кондаков Е. А. Конструкция и расчет заводских печей и сушил. - М.: Машиностроение, 1973.
- 3. Кривандин В. А., Марков Б. Л. Металлургические печи. - М.: Металлургия, 1977.
- , 4. Маренбах Л. М. Печи в литейном производстве. - М.: Машиностроение, 1964.
- 5. Теплотехнические расчеты металлургических печей / Под ред. А С Телегина. - М.: Металлургия, 1970.
- 6. Сушильные печи литейных цехов / Под ред. Б.Ф. Забника. - Свердловск: ЧПН, 1977.
- 7. Благонравов Б. П. и др. Печи в литейном производстве. Атлас конструкций. - М.: Машиностроение, 1989.
- 8. Расчеты нагревательных печей / Под ред. Н.Ю. Тайца. - Киев: Техника, 1969.